

II. Mašinski materijali

1. elici - podela i označavanje


- a) Ugljeni ni elici - ugljenik ima presudan uticaj na mehanička i tehnološka svojstva
- 1) sa ne garantovanim (hemijskim) sastavom.
 - 2) sa garantovanim hemijskim sastavom.
- b) Legirani elici - osim C bitnog uticaja na svojstva imaju dominirajuće legirajuće elemente (jedan ili više). Uvek sa garantovanim hemijskim sastavom.

Oznaka:




Dopunska oznaka se koristi pri isporuci poluproizvoda: limova, šipki, cevi itd; najčešće se izostavlja jer označava stanje elika (tehnički ne obradjen, žaren, normalizovan, poboljšan itd.)


- 1) elici sa ne garantovanim hemijskim sastavom - mogu biti samo ugljeni ni (**kao slovni simbol**)

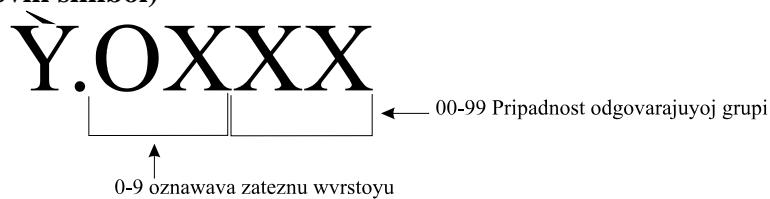

- 2) elici sa garantovanim hemijskim sastavom (**kao slovni simbol**)
- a) ugljeni ni - jedinica na prvom mestu

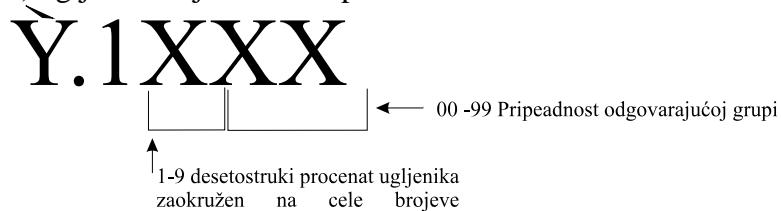

- b) legirani : - nisko - zbir procenata legirajućih elemenata je $< 5\%$
- visoko - zbir procenata legirajućih elemenata je $> 5\%$

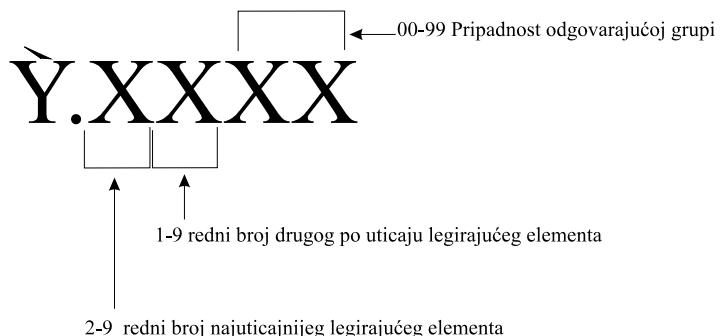

Najuticajniji legirajući element je onaj koji je procentualni sadržaj pomnožen faktorom vrednosti daje najveći broj, a drugi po značaju prvi sledeći i manji broj.

Tabela 7: Procentualni sadržaj legirajućih elemenata sa faktorima vrednosti

LEG.ELEM.	Si	Mn	Cr	Ni	W	Mo	V	Co	Ti	Cu	C	Al
% više od	0.6	0.8	0.2	0.3	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.3	0.2	0.05
faktor vrednosti	1	1	4	4	7	14	14	20	30	1	1	1

Primeri:

1. Hemijskom analizom je utvrđen sledeći sastav elika:

96% Fe ; 0.5% C ; 2% Mn ; 1% Ni ; 0,45 % Si ; 0,05 % Ti . Elik je vatrootporan.

Množenjem procentualnog sadržaja elemenata sadržanih u eliku i faktorom vrednosti iz tabele 7. dobija se:

$$K_c \cdot C = 1 \cdot 0.5 = 0.5 \quad K_{Ni} \cdot N_i = 4 \cdot 1 = 4$$

$$K_{Mn} \cdot M_n = 1 \cdot 2 = 2 \quad K_{Ti} \cdot T_i = 30 \cdot 0.05 = 1.5$$

Iz izracunatog se dobija: N_i – najuticajniji, M_n – drugi po uticaju

Prema načinu obeležavanja elika zaključuje se da je u pitanju: .5370 - gde na zadnjem mestu može da stoji broj od 0 - 9.

Uticaji pojedinih elemenata:

hrom- povećava: * ρ, HB, RB; smanjuje: habanje i koroziju
nikl- povećava: Rm

mangan- povećava: HB i livkost

molibden: povećava: HB, ρ, termičku obradljivost

vanadijum i volfram- povećava: Rm, HB

silicijum- povećava: Rm, HB i elastičnost

sumpor- povećava krtost u vrhovem stanju

fosfor- povećava krtost u hladnom stanju

*Oznake koje su korištene:

HB - tvrdo a, ρ - žilavost, Rm - zatezna vrsto a

Dopunska oznaka:

- o - bez odredjene termi ke obrade
- 1 - žaren
- 2 - žaren na najbolju obradivost
- 3 - normalizovan
- 4 - poboljšan
- 5 - hladno deformisan

2.Napisati oznaku elika sa negarantovanim hemijskim sastavom ija je zatezna vrsto a 475N/mm^2 , a koristi se za automate.

Kako je elik sa negarantovanim sastavom, radi se o ugljeni nom eliku kod koga je na prvom mestu oznaka 0. Vrednost zatezne vrto e nam daje na drugom mestu oznake broj 4. Pošto se radi o eliku za automate na poslednja dva mesta može biti broj izmedju 90 i 99, tako da oznaka može biti npr. .0495.

3.Napisati oznaku ugljeni nog elika sa garantovanim hemijskim sastavom kod koga je procentualni sadržaj ugljenika 0.67%, a elik je nameljen za termi ku obradu poboljšanjem.


Kako se radi o ugljeni nom eliku sa garantovanim sastavom na prvom mestu bi e 1. Simbol na drugom mestu predstavlja desetostruku vrednost procenta ugljenika, zaokruženo na desetine, što je u ovom slu aju 7. Poslednja dva mesta vezana su za pripadnost elika grupi za poboljšanje i mogu uzimati vrednosti od 30 do 39, tako da je oznaka traženog elika npr. .1731.

2. Osnovne vrste naprezanja

Postoje šest osnovnih vrsta naprezanja i to :

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| - zatezanje | - smicanje | - uvijanje |
| - pritisak | - savijanje | - izvijanje |

2.1. Zatezanje

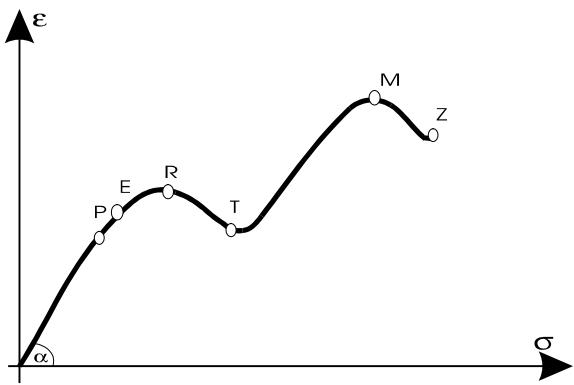

Na slici je dat naj eš i oblik dijagrama napon-istezanja za elik sa malim sadržajem ugljenika. Dijagram se može dobiti eksperimentalnim putem zatezanjem epruveta na kidalici. Zna ajne ta ke na dijagramu su:

1. P - granica proporcionalnosti - do nje linearna zavisnost napona i deformacije Važi Hukov zakon: $\text{tg} \gamma = E = \frac{U}{V}$; E - Jungov modul elasticnosti
2. E - granica elasti nosti - do nje ne nastaju nikakve trajne (plasti ne) deformacije ve nakon prestanka dejstva sile telo poprima prvobitan oblik
3. R - granica razvla enja - nakon nje rastu deformacije uz opadanje napona sve do T - granica te enja
4. M - granica na kidanje; od T do M o vrš avanje materijala rastu deformacije uz porast napona, σ_M - zatezna vrsto a (ili ja ina materijala na kidanje)
5. Z - kidanje, σ_z - napon kidanja

Napon na istezanje bi e:

$$\dagger = \frac{F}{A}$$

Veza izmedju napona i deformacije data je preko Hukovog zakona i važi samo do granice proporcionalnosti (P) na dijagramu (za linearno podru je):

$$\dagger = v \cdot E$$

Relativno izduženje epruvete izražava se kao koli nik absolutnog izduženja i po etne dužine epruvete:

$$v = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{l - l_0}{l_0}$$

Usled izduzenja javlja se kontrakcija u poprecom preseku epruvete i dovodi do smanjenja precnika :

$$\Delta d = d_0 - d_1$$


$$v_d = \frac{\Delta d}{d_0} = \frac{d_0 - d_1}{d_0}$$

$$\sim = \frac{v_d}{v} = \frac{\Delta d / d_0}{\Delta l / l_0} = \frac{E}{2G} - 1$$

gde je \sim Poasonov koeficijent koji predstavlja odnos relativnog smanjenja precnika epruvete i njenog relativnog izduzenja. Koeficijent \sim je karakteristična materijala i za većinu čelika iznosi 0,3.

Primer:

4. Da li na epruvetu prenika 20 mm i dužine 200 mm opterećena je na istezanje silom od 30 kN. Potrebno je odrediti apsolutno relativno istezanje i relativno smanjenje prenika epruvete. $E = 2.1 \cdot 10^5 \frac{N}{mm^2}$

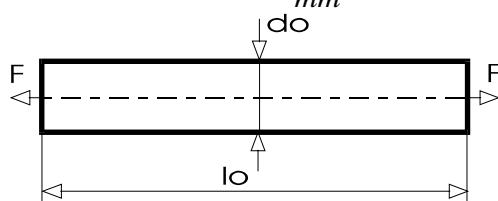

$$\tau = \frac{F}{A_0} = \frac{F}{d_0^2 f} = \frac{4 \cdot 30000}{20^2 \cdot f} = 95.5 \frac{N}{mm^2}$$

$$\text{relativno izduzenje iz Hukovog zakona : } v = \frac{\tau}{E} = \frac{95.5}{2.1 \cdot 10^5} = 45.4 \cdot 10^{-5}$$

$$v = \frac{\Delta l}{l_0} \rightarrow \Delta l = v \cdot l_0 = 45.4 \cdot 10^{-5} \cdot 200 = 90.8 \cdot 10^{-3} mm$$

$$\Delta l = l - l_0 - \text{apsolutno izduzenje}$$

Relativno smanjenje prenika epruvete biće:


$$v_d = v \cdot \gamma = 45.4 \cdot 10^{-5} \cdot 0.3 = 13.62 \cdot 10^{-5}$$

gde je :

$$E = 2.1 \cdot 10^5 \frac{N}{mm^2} - Jungov modul elastičnosti za čelik$$

$$\gamma = 0.3 - Poasonov koeficijent za čelik$$

2.2. Smicanje

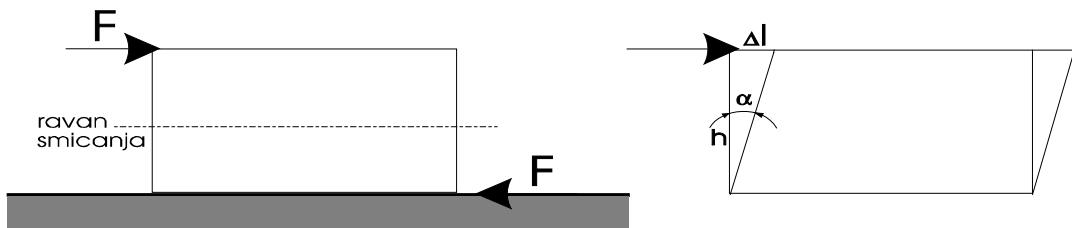

$$(\sigma = E \cdot \varepsilon - \text{ana log ija})$$

$$\tau = G \cdot \frac{\Delta l}{h} = G \cdot \tan \alpha \quad \alpha - \text{ugao smicanja}$$

$$F = \tau \cdot A_{SM}$$

Za razliku od istezanja, sile ne deluju duž iste napadne linije već su paralelne.

Primer:

5. Na eli ni paralelopiped deluju sile istog intenziteta, a suprotnog smera na naspramnim stranama. Ako je rastojanje izmedju sila 2 cm, a dimenzije paralelopipeda 40 x 20 x 10 mm, apsolutna deformacija 80 μm; $G = 8.1 \cdot 10^4 \frac{N}{mm^2}$ odrediti napon, silu i ugao smicanja.

$$\tan \alpha = \frac{\Delta l}{h} = \frac{80 \cdot 10^{-3}}{20} = 4 \cdot 10^{-3}$$

$$\alpha = \arctan 4 \cdot 10^{-3} = 0.23^\circ$$

$$\tau = G \cdot \tan \alpha = 8.1 \cdot 10^4 \cdot 4 \cdot 10^{-3} = 324 \frac{N}{mm^2}$$

$$F = \tau \cdot A_{SM} = 324 \cdot 40 \cdot 10 = 129600 N \cong 130 kN$$


3. Ispitivanje materijala

3.1. Ispitivanje tvrdoće

Definicija tvrdoće:

Otpor kojim se neko vrsto telo suprostavlja prodiranju nekog drugog vrstog tela u njega.

- a) Statičke metode: Brinelova, Rokvelova, Vikersova, Jankina za drvo;
- b) Dinamička metoda: Poldijeva

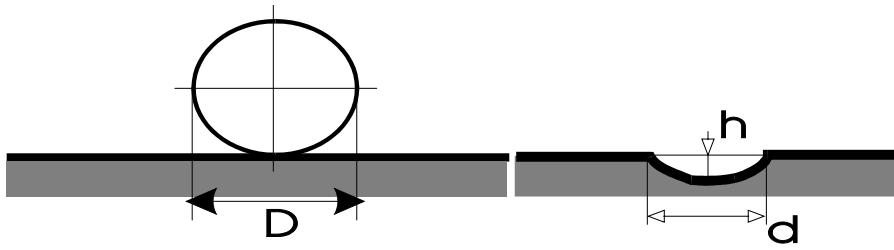

3.1.1. Brinellova metoda :

Utiskiva je eli na kuglica

$$A = Df h - povrsina otiska$$

$$A = \frac{Df}{2} (D - \sqrt{D^2 - d^2}) \quad F - \text{maksimalna sila utiskivanja}$$

$$HB = \frac{2F}{Df \cdot (D - \sqrt{D^2 - d^2})} \quad D = 10\text{mm}, 5\text{mm} \text{ ili } 2.5\text{mm} - \text{prečnik kuglice}$$

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} - \text{prečnik otiska u mm}$$

Za određivanje sile utiskivanja koristi se formula:

$$F = C \cdot D^2$$

gde je C konstanta koja za elik iznosi 300.

Znaju i tvrdo u može se približno odrediti zatezna vrsto a kao:

$$R_m = k \cdot HB$$


gde je k konstanta koja iznosi:

za ugljeni ne elike: $k = 0.36$

za hrom elike: $k = 0.34$

za livena gvoždja: $k = 0.20$

Za drvo sila 100,500 ili 1000 N, kuglica prvo prodire u drvo 15 s do dostizanja potrebne sile pod kojom se drži 30 s, a zatim vrši rastere enje 15 s.

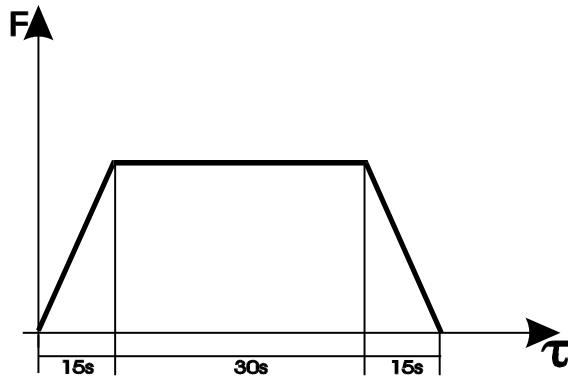

Dobre i loše osobine Brinelove metode za ispitivanje tvrdoće:

1)dobre strane

- visoka tačnost
- veći otisak ima se izbegava uticaj lokalizovane tvrdoće pojedinih manjih mesta
- orijentacioni podatak o zateznoj vrstoći i

2)loše strane

- sporost izvodjenja (loše pri serijskim ispitivanjima)
- oštećenje površine (nepovoljno kod gotovih komada)
- nemogućnost ispitivanja vrlo velike tvrdoće.

Zadatak:

6. Merenjem tvrdoće nekog ugljeni koga elika Brinelovom metodom dobijeni su sledeći podaci: $D=5\text{mm}$; $d_1=2.1\text{mm}$; $d_2=1.9\text{mm}$. Odrediti tvrdoću po Brinelu i približnu zateznu vrstoću u materijala.

Rešenje:

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{2.1 + 1.9}{2} = 2\text{mm}$$

$$F = C \cdot D^2 = 300 \cdot 5^2 = 7500\text{N}$$

$$HB = \frac{2F}{Df \cdot \left(D - \sqrt{D^2 - d^2} \right)} = \frac{2 \cdot 7500}{5f \cdot \left(5 - \sqrt{25 - 4} \right)} = 2329 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$


$$R_m = k \cdot HB = 0.36 \cdot 2329 = 840 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}$$

3.2. Ispitivanje žilavosti


Žilavost predstavlja svojstvo materijala da se plasti no deformiše pre razaranja. Ukoliko do razaranja dolazi posle sasvim malih plasti nih deformacija ili bez njih u pitanju je krtost materijala (svojstvo suprotno od žilavosti).

Mnogi materijali koji su žilavi pri statičkom opterećenju postaju krti kada se izlažu dinamičkom opterećenju narođenoj udarnom. Zato se žilavost najčešće ispituje udarnim opterećenjem - udarna žilavost i to tamo gde je kritična kod kaljenih, zavarenih i zalemeljenih delova. Može se reći da je žilavost otpor koji ispitivani materijal pruža lomu izazvanog udarnom silom.

Udarna žilavost se ispituje preko [arpijevom metodom preko klatna].

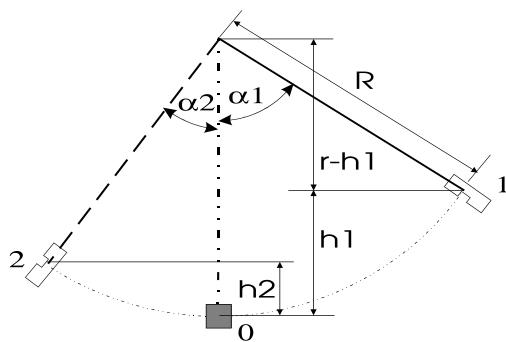

Klatno udara epruvetu sa suprotne strane zazora

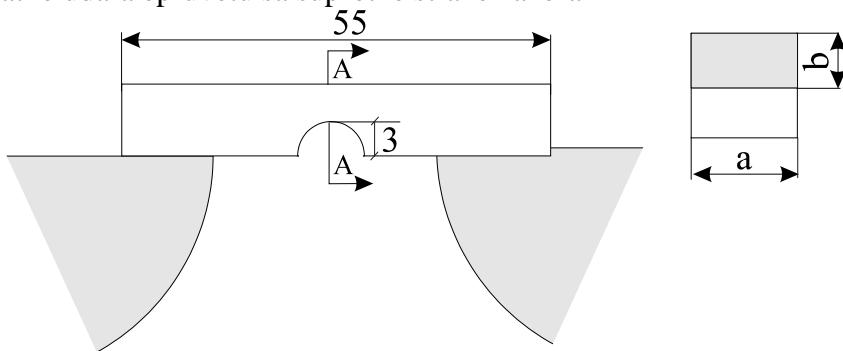

$$\dots = \frac{W}{A} = \frac{E_{p1} - E_{p2}}{a \cdot b} \quad E_{p1} = mgh_1 = mgR \cdot (1 - \cos \gamma_1) \\ E_{p2} = mgh_2 = mgR \cdot (1 - \cos \gamma_2)$$

gde je: $\dots \left(\frac{N}{mm^2} \right) - \text{žilavost}$

W (J) - utrosen rad na prelom epruvete

A (mm) - povrsina poprecnog preseka epruvete

E_{p1} i E_{p2} (J) - potencijalne energije u pocetnom i krajnjem polozaju

Zadaci:

7. Brzina tega [arpijevog klatna u trenutku udara u epruvetu iznosi 5m/s, masa tega 10kg, zaustavni ugao $\alpha_2 = 20^\circ$, a krak 1m. Odrediti žilavost ispitivanog materijala za standardnu epruvetu preseka 10 x 7 mm.

Rešenje:

Prema zakonu o održanju mehaničke energije ($E_{meh} = \text{const}$).

$$E_{meh} = E_{p1} + E_{k1} = E_{po} + E_{ko} = \text{const}$$

$$E_{k1} = 0 \text{ (jer je } v_1 = 0\text{)}$$

$$E_{po} = 0 \text{ (jer je } h_0 = 0\text{)}$$

$$E_{p1} = E_{ko} = \frac{mv_o^2}{2} = \frac{10 \cdot 25}{2} = 125J$$

$$E_{p2} = mgh_2 = mgR(1 - \cos \gamma_2) = 10 \cdot 9,81 \cdot 1 \cdot (1 - \cos 20^\circ) = 4,91J \cong 5J$$

$$\dots = \frac{W}{A} = \frac{E_{p1} - E_{p2}}{a \times b} = \frac{125 - 5}{10 \cdot 7} = 1,72 \frac{J}{mm^2}$$

8. Epruveta poprečnog preseka 10 x 7 mm ispituje se na žilavost. Masa tega je $m = 20$ kg, rastojanje od tačke vešanja klatna do težišta tega $R = 2,51$ m, a žilavost koja se dobija $\rho = 3$ J/mm². Odrediti visinu na koju treba podići klatno i ugao otklona klatna za tu visinu, ako je zaustavna visina $h_2 = 0,1$ m

10x7mm

$$m = 20kg$$

$$R = 2.51m$$

$$\dots = 3 \frac{J}{mm^2}$$

$$\frac{h_2 = 0.1m}{h_1, r_1 = ?}$$

$$\dots = \frac{W}{a \cdot b} \rightarrow W = \dots \cdot a \cdot b = 3 \cdot 7 \cdot 10 = 210J$$

$$W = E_{p1} - E_{p2} = mg(h_1 - h_2)$$

$$h_1 = h_2 + \frac{W}{mg} = 0.1 + \frac{210}{20 \cdot 9.81} = 1.17m$$

$$\cos r_1 = \frac{R - h_1}{R} = \frac{2.51 - 1.17}{2.5} = 0.532$$

$$r_1 = \arccos 0.532 = 64^\circ .3$$

III Mašinski elementi

Mašina se sastoji iz većeg broja funkcionalno povezanih delova. Onaj deo koji se ne može više rastavljati naziva se osnovni mašinski deo ili mašinski deo. Više tako funkcionalno povezanih delova formira mašinski sklop. Više mašinskih sklopova i delova funkcionalno povezanih formiraju mašinsku grupu. Više mašinskih grupa, sklopova i delova funkcionalno povezanih formiraju mašinu.

Mašinski element je mašinski deo, mašinski pot sklop ili mašinski sklop koji izvršava elementarnu funkciju na mašini ili u konstrukciji.

Opšti mašinski elementi se dele na :

1.) elemente za vezu :

- a) nerazdvojivi spojevi
 - zakovani spojevi
 - zavareni spojevi
- b) razdvojivi spojevi
 - navojni spojevi
 - presovani spojevi
 - spojevi klinovima
 - elastični spojevi (opruge)

2.) elementi za prenos snage :

- frikcioni prenosnici


- remeni prenosnici
- zupani parovi
- lanani prenosnici

3.) elementi za obrtno kretanje :

- osovine i vratila
- ležaji : klizni i kotrljajni
- spojnice

4.) elementi za prenos tenosti i gasova :


- cevne armature
- ventili
- razvodnici

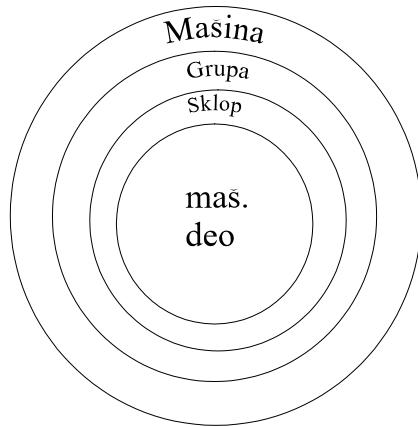

Slika: Shematski prikaz hijerarhije delova u mašini

Mašinski sistemi sastoje se iz tri osnovne celine :

- 1.) Pogonske mašine (elektro - motor , Otov ili Dizelov motor) pretvara izvornu energiju u mehaniku.
- 2.) Prenosnika (elementi za prenos snage) - prenose energiju za potrebe radne maštine .
- 3.) Radna mašina - pretvara energiju u koristan rad (nosača alata alatne maštine, pritiskivača presečišta , rotor pumpa i dr.)

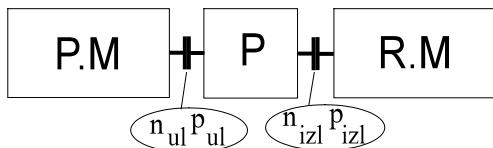

Slika: Povezanost tri osnovne celine u mašinskom sistemu

Prenosnici prenose energiju od izvora do radne maštine i prilagođavaju je njenim potrebama .

1.Kinematika prenosnika

Kinematske karakteristike prenosnika su :

1.) Radni prenosni odnos :

$$i = \frac{n_{ul}}{n_{iz}} = \frac{\omega_{ul}}{\omega_{iz}} = \frac{\cancel{v/r_{oul}}}{\cancel{v/r_{oiz}}} = \frac{r_{oiz}}{r_{oul}} = \frac{d_{oiz}}{d_{oul}} = \frac{m \cdot Z_{iz}}{m \cdot Z_{ul}} = \frac{Z_{iz}}{Z_{ul}}$$

- ako se broj obrta smanjuje $n_{iz} < n_{ul}$, a time i $i > 1$ prenosnik nazivamo reduktorom .
- ako se broj obrta poveava $n_{iz} > n_{ul}$, a time i $i < 1$ prenosnik nazivamo multiplikatorm .

Izračunava se kao proizvod parcijalnih prenosnih odnosa parova (n) koji ine prenosnik:

$$i = \prod_{j=1}^n i_j$$

2.) Stepen iskorišćenja

$$\eta = \frac{P_{iz}}{P_{ul}}$$

- za meru opterećenja uzima se obrtni moment

$$M = \frac{P}{\dot{S}} ; \dot{S} = 2fn , \text{ za } n \left[\frac{\text{obrta}}{\text{s}} \right]$$

$$; \dot{S} = f n / 30 , \text{ za } n \left[\frac{\text{obrta}}{\text{min}} \right]$$

$$y = \frac{P_{iz}}{P_{ul}} = \frac{M_{iz} \cdot n_{iz}}{M_{ul} \cdot n_{ul}} = \frac{M_{iz}}{M_{ul}} \cdot \frac{1}{i} \rightarrow M_{iz} = M_{ul} \cdot i \cdot y$$

Stepen iskorišćenja prenosnika se, takođe, može predstaviti kao proizvod parcijalnih stepena iskorišćenja mašinskih elemenata koji sa injavaju prenosnik:

$$y = \prod_{j=1}^n y_j$$

Ukoliko je samo jedan par prisutan u prenosniku , ulaz odgovara pogonskom , a izlaz gonjenom elementu .

Zadaci:

1.Odrediti broj zuba na gonjenom zupaniku zupastog para, ako je broj zuba na pogonskom zupaniku 15, a broj obrtaja na gonjenom vratilu 100min^{-1} , a na pogonskom 200min^{-1} .

Rešenje:

$$i = \frac{n_p}{n_g} = \frac{z_g}{z_p} \rightarrow z_g = z_p \cdot \frac{n_p}{n_g} = 15 \cdot \frac{200}{100} = 30$$

2.Odrediti prenosni odnos veze i prenik zupanika na ulaznom vratilu ako je broj zuba na njemu 20, a na zupaniku izlaznog vratila iz prenosnika 10; dok je modul zupanika 3.

Rešenje:

$$i = \frac{z_{iz}}{z_{ul}} = \frac{10}{20} = 0.5$$

$$d_{ul} = m \cdot z_{ul} = 3 \cdot 20 = 60mm$$

3.Odrediti obrtni moment na ulaznom vratilu ako je na izlaznom 150Nm, stepen iskorištenja veze zupanika koji se nalaze na vratilima 0.96, a brojevi zuba na zupaniku izlaznog vratila 30, a na ulaznom 15.


Rešenje:

$$i = \frac{z_{iz}}{z_{ul}} = \frac{30}{15} = 2$$

$$M_{ul} = \frac{M_{iz}}{i \cdot \gamma} = \frac{150}{2 \cdot 0.96} = 78.12Nm$$

4. Koliki se obrtni moment može ostvariti na izlaznoj spojnici 3 pomoću elektromotora snage $P_E = 5,6kW$ i u estanosti obrtanja $n_e = 16s^{-1}$ koji je na spojnici 1. Na spojnici 2 je snaga $P_{S_2} = 2kW$. Svaki stepen prenosa ima stepen iskorištenja $\eta = 0.98$, a broj zuba zupanika je redom: $Z_1 = 22$, $Z_2 = 110$, $Z_3 = 21$, $Z_4 = 103$, $Z_5 = 17$, $Z_6 = 82$.

Izračunati snagu na spojnici 3 i moment na spojnici 2 kao i u estanost obrtanja na tim spojnicama.

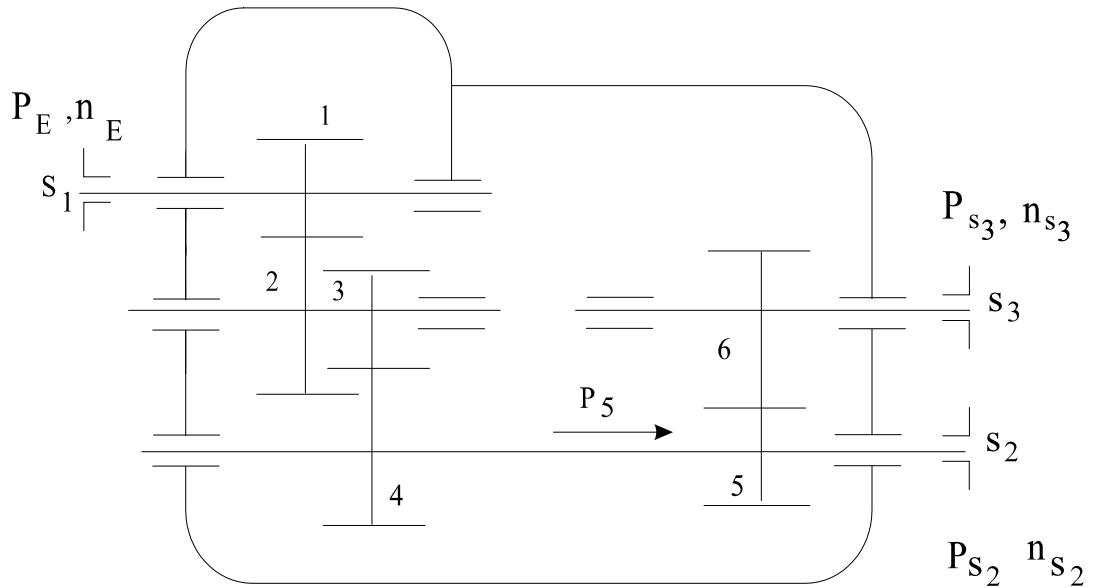

Rešenje:

Prenosni odnosi zupcastih parova i brojevi obrata na izlaznim spojnicama su:

$$i_{12} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{110}{22} = 5$$

$$i_{34} = \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{103}{21} = 4.90$$

$$i_{56} = \frac{Z_6}{Z_5} = \frac{82}{17} = 4.82$$

$$n_{S_2} = \frac{n_E}{i_{12} i_{34}} = \frac{16}{5 \cdot 4.9} = 0.653 s^{-1}$$

$$n_{S_3} = \frac{n_E}{i_{12} i_{34} i_{56}} = \frac{16}{5 \cdot 4.9 \cdot 4.82} = 0.135 s^{-1}$$

I nacin (preko snage) :

$$P_{S_3} = (P_5 - P_{S_2}) \cdot y_{56} = (5,38 - 2) \cdot 0,98 = 3,31 kW$$

$$P_5 = P_E \cdot y_{12} \cdot y_{34} = 5,6 \cdot 0,98^2 = 5,38 kW$$

$$M_{S_2} = \frac{P_{S_2}}{\dot{S}_{S_2}} = \frac{P_{S_2}}{2f \cdot n_{S_2}} = \frac{2 \cdot 10^3}{2f \cdot 0,653} = 487,5 Nm$$

II nacin (preko momenta) :

$$M_4 = M_1 \cdot i_{12} \cdot i_{34} \cdot y_{12} \cdot y_{34} = 55,7 \cdot 5 \cdot 4,9 \cdot 0,98 = 1310,6 Nm$$

$$M_1 = \frac{P_1}{\dot{S}_1} = \frac{5,6 \cdot 10^3}{100,5} = 55,7 Nm$$

$$\dot{S}_1 = 2f \cdot n_1 = 2 \cdot f \cdot 16 = 100,5 s^{-1}$$

$$M_5 = M_4 - M_{S_2} = 1310,6 - 488 = 822,6 Nm$$

$$M_{S_3} = M_5 \cdot i_{56} \cdot y = 822,6 \cdot 4,82 \cdot 0,98 = 3885,7 Nm$$

$$P_{S_2} = M_{S_2} \cdot \dot{S}_{S_2} = 3885,7 \cdot 2f \cdot 0,135 = 3296 W \cong 3,3 kW$$

Obrtni moment se može povećati (smanjiti), ali ukupna snaga na izlazu je samo malo manja od ulazne snage koju u ovom slučaju daje elektromotor: $P_E \approx P_{S_2} + P_{S_3}$.

Takodje se iz $T = \frac{P}{\omega}$ i $\omega = \frac{v}{r}$, pri istoj snazi koja se prenosi, za veći prenik zupanika dobija manja ugaona brzina a time i veći obrtni moment. Za manji prenik zupanika situacija je obrnuta - dobija se veća ugaona brzina i manji moment.

2. Kinematska šema alatne mašine za obradu drveta - debljača prikazana je na sledećoj slici. Glavno kretanje koje ostvaruje alat (A) je u kinematskoj vezi preko prenosnika (P) sa pomoćnim kretanjem koga ostvaruju valjci (V_1) i (V_2).


Ako su :

- širina zahvata alata i predmeta rada $l = 300 \text{ mm}$
- dubina rezanja $\delta = 2 \text{ mm}$
- brzina pomoćnog kretanja $v_{pk} = 6 \text{ m/s}$
- specifična sila rezanja $k_r = 10 \text{ N/mm}^2$
- koef. sigurnosti pri izboru elektromotora $k = 1,2$
- stepen korisnosti kaišnika $\eta_k = 0,8$; a svakog zupastog para $\eta_z = 0,98$
- snage pomoćnih kretanja iznose 5 % od snage rezanja.

Potrebno je odrediti snagu elektromotora za pogon debljače.

Rešenje :

Tangencijalna (obimna) sila rezanja biće:

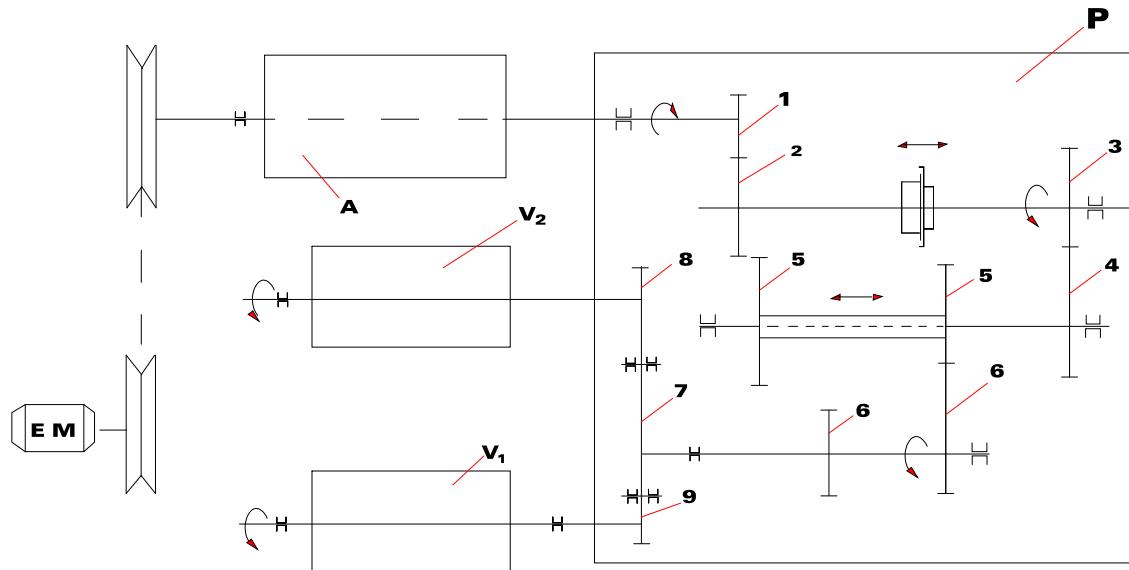

$$F_t = k_r \cdot A = k_r \cdot l \cdot u = 10 \cdot 300 \cdot 2 = 6000N = 6kN$$

Snaga rezanja se određuje preko:

$$P_r = F_t \cdot v_{pk} = 6 \cdot 2 = 12kW$$

Kako su snage pomognog kretanja 5% :

$$P_{v_1} = P_{v_2} = 0.05 \cdot P_r = 0.6kW$$

Snaga elektromotora je:

$$P_{EM} = \frac{P_{RM} \cdot k}{y_k}$$

a snaga radne maqine:

$$P_{RM} = P_r + P_1$$

gde je:

P_r - snaga rezanja kojom alat vrši rad nad obradkom

P₁ - snaga koja se preko zupanika 1 predaje prenosniku

Do snage P_1 dolazimo polaze i od poznatih snaga na valjcima V_1 i V_2 :

$$P_7 = P_{V_2} / y_{78} + P_{V_1} / y_{79} = \frac{2 \cdot 0.6}{0.98} = 1.224 kW$$

$$P_7 = P_6$$

$$P_5 = P_6 / y_{56} = \frac{1.224}{0.98} = 1.249 kW$$

$$P_5 = P_4$$

$$P_3 = P_4 / y_{34} = \frac{1.249}{0.98} = 1.275 kW$$

$$P_3 = P_2$$

$$P_1 = P_2 / y_{12} = \frac{1.275}{0.98} = 1.3 kW$$

Sada je snaga elektromotora :

$$\begin{aligned} P_{EM} &= \frac{\left[P_r + (P_{V_1} / y_{78} + P_{V_2} / y_{79}) / y_{12} / y_{34} / y_{56} \right] \cdot k}{y_k} = \frac{\left[P_r + (P_{V_1} / y_z + P_{V_2} / y_z) / y_z^3 \right] \cdot k}{y_k} = \\ &\frac{[12 + 1.3] \cdot 1.2}{0.8} = 19.95 kW \cong 20 kW \end{aligned}$$

2. Dimenzionisanje vratila

3. Vratilo A-B prima i prenosi snagu preko zupanika 1 i 2 na vratilo C-D. Zupanik 1 postavljen je na sredini vratila A-B. Veza izmedju vratila A-B i zupanika 1 ostvarena je uz pomoć klina bez nagiba. Vratilo je izradjeno od elika .0545, zupanici od sivog liva, a rad je prenešen slabim udarima.


Ako su: prenik zupanika 1 120mm; snaga koja se prenosi je 25 kW ; broj zuba zupanika 1 iznosi 20 , a broj zuba zupanika 2 iznosi 45 ; broj obrtaja vratila C-D iznosi 800 min^{-1} ; dužina vratila A-B iznosi 150 mm ; $\alpha = 1$ - koeficijent svodjenja savijanja na uvijanje.

Potrebitno je naći:

- 1) Skicirati prenosnik
- 2) Obrtni moment na vratilu A-B i modul zupanika.
- 3) Minimalni prenik vratila A-B na mestu zupanika (koristiti proračun za "teško" vratilo).
- 4) Minimalnu širinu glavine zupanika 1.

Rešenje :

- 1)

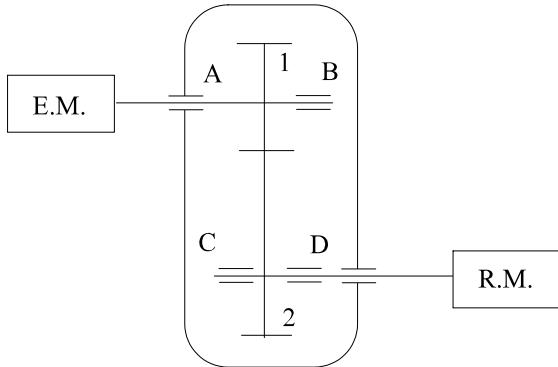

2)


$$i = \frac{n_{ul}}{n_{iz}} = \frac{n_{AB}}{n_{CD}} = \frac{d_{o1}}{d_{o2}} = \frac{m \cdot Z_2}{m \cdot Z_1} = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{45}{20} = 2.25$$

$$n_{AB} = i \cdot n_{CD} = 2.25 \cdot 800 = 1800 \text{ min}^{-1}$$

$$\check{S}_{AB} = \frac{f \cdot n_{AB}}{30} = 188.5 \text{ s}^{-1}$$

$$M_{AB} = \frac{P}{\check{S}} = \frac{25 \cdot 10^3}{188.5} = 132.62 \text{ Nm}$$

$$m = \frac{d_{o1}}{Z_1} = \frac{120}{20} = 6$$

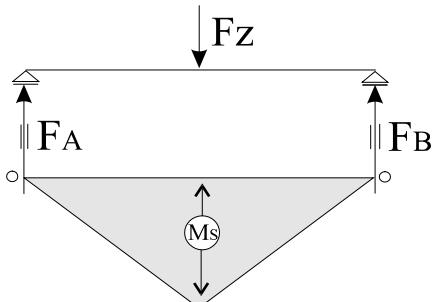

3)

$$F_t = \frac{M_{AB}}{d_{o1}/2} = \frac{2 \cdot 132.6}{0.06} = 4421 \text{ N}$$

$$M_s = \frac{F_t}{2} \cdot \frac{l_{AB}}{2} = \frac{4421}{2} \cdot \frac{150 \cdot 10^{-3}}{2} = 165.8 \text{ Nm}$$

$$M_i = \sqrt{M_{AB}^2 + \left(\frac{2M_s}{r}\right)^2} = \sqrt{132.6^2 + \left(\frac{2 \cdot 165.8}{1}\right)^2} = 357.1 \text{ Nm}$$

$$\ddot{\tau}_{doz} = \frac{R_m}{\epsilon} = \frac{545}{5} = 109 \text{ N/mm}^2$$

$$d = \sqrt[3]{\frac{16M_i}{f\ddot{\tau}_{doz}}} = \sqrt[3]{\frac{16 \cdot 357.1 \cdot 10^3}{f \cdot 109}} = 28 \text{ mm}, \text{ prečnik vratila } d_v = d + t = 28 + 4.1 = 32.1 \text{ mm}$$

standardizovani prečnik je: $d_s = 34 \text{ mm}$

$h = 7 \text{ mm}; t = 4.1 \text{ mm}; b = 8 \text{ mm} - \text{uzeto iz Tablice 4., zadatka 5. Praktikuma}$

4) Minimalna sirina glavcine predstavlja korisnu duzinu klina :

$$l_k = 1.5 \cdot d_s = 1.5 \cdot 34 = 51 \text{ mm}$$

$$p = \frac{F}{l_k(h-t)} = \frac{4421}{42 \cdot (7-4,1)} = 36.3 \text{ N/mm}^2 < p_{doz} = 53 \text{ N/mm}^2$$

\otimes napomena:

jedna ina je dobijena prema :

$$\frac{\tau}{p_{doz}} = \frac{M_1}{W_1}; \quad W_0 = \frac{d^3 f}{16} - \text{polarni otporni moment za puno vratilo}$$

$$W_0 = \frac{d^3 f}{16} (1 - \xi^4) - \text{polarni otporni moment za suplje vratilo}$$

$$\xi = \frac{d}{D}$$

gde je:

D - spoljni prenik vratila


d - unutrašnji prenik vratila

"Teško" vratilo je izloženo savijanju i uvijanju, dok se "lakim" vratilom smatra ono kod koga se savijanje može zanemariti, pa se za merodavno opterećenje uzima samo uvijanje.

3. Izbor klina bez nagiba

4. Veza vratila i remenice od sivog liva ostvarena je zaobljenim klinom bez nagiba.

Merodavni obrtni moment $M_0 = 90 \text{ Nm}$, prenik vratila $d = 30 \text{ mm}$. Pogon je sa slabim udarima koji se mogu zanemariti. Dimenzionisati i proveriti klin.

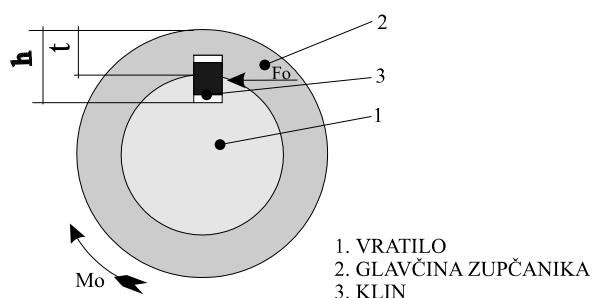

Rešenje :

Iz tablice za klinove date u Praktikumu, za prenik vratila $d = 30 \text{ mm}$ određujemo mere klina bez nagiba (visoki) :

$b = 8 \text{ mm}$; $h = 7 \text{ mm}$; $t = 4.1 \text{ mm}$, korisna dužina $l_k = 1.5d = 15 \cdot 30 = 45 \text{ mm}$; a dužina klina sa poluokruglim elom $l = l_k + b = 45 + 8 = 53 \text{ mm}$. Usvaja se standardno $l = 56 \text{ mm}$.


Površinski pritisak je :

$$p = \frac{F}{A} = \frac{F_0}{l_k(h-t)} = \frac{2M_0}{l_k \cdot d \cdot (h-t)} = \frac{2 \cdot 90 \cdot 1000}{45 \cdot 30 \cdot (7 - 4.1)} = 46 \text{ N/mm}^2 < p_{\text{doz}} = 53 \text{ N/mm}^2$$


gde je:

$h-t$ - dubina žljeba u podglavku

Površinski pritisak zadovoljava jer je $p = 46 \text{ N/mm}^2 < p_{\text{doz}} = 53 \text{ N/mm}^2$. Dimenzije klina biće: $56 \times 8 \times 7 \text{ mm}$.

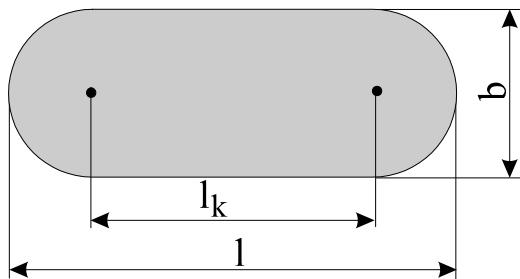

4. Izbor ležaja

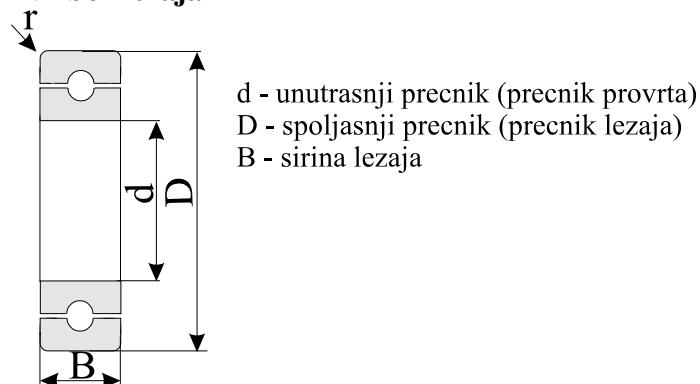

Na osnovu prenika provrta (d) se iz tablica koje se nalaze u katalogu proizvodja a usvaja tip ležaja za koji su date ostale tri dimenzije.

	TIP	LEZAJA	
d (mm)	D (mm)	B (mm)	r (mm)

Ekvivalentno (ukupno) opterećenje određuje se na osnovu geometrijskog zbirka radijalne F_r i aksijalne F_a komponente otpora oslonaca :

$$F = X \cdot F_r + Y \cdot F_a$$

gde su:

X , Y - uticajni faktori koji zavise od vrste ležaja i uzimaju se iz tablice.

4.1.Trenje , podmazivanje i zaptivanje ležaja

Kotrljajni ležaji imaju prednost u odnosu na klizna jer je trenje kod kotrljanja manje (koeficijent trenja $m=0.001 - 0.0025$).

Podmazivanje se vrši radi smanjenja otpora kotrljanju i klizanju i to :

- 1.) maš u , za $n < 3000 \text{ min}^{-1}$ i temperature do 125°C
- 2.) uljem , za $n > 3000 \text{ min}^{-1}$ i temperature ve e od 125°C .

Na ini podmazivanja : preko uljne magle , pomo u kade , fitilja i sl.

Zaptivanje se izvodi da bi se spre ilo prodiranje prašine , vlage , vode u ležaj i izlaženje maziva iz ležaja . Može biti zaptivkama ili labirintno .

Zadatak:

5. Spoj rukavca vratila i prvrta ležaja izložen je dejstvu radijalnih sila u dva upravna pravca i to: $F_{rx} = 3 \text{ kN}$ i $F_{ry} = 4 \text{ kN}$ i dejstvu aksijalne sile $F_a = 1 \text{ kN}$. Ako su uticajni faktori $X = 1$ i $Y = 2.5$, treba odrediti ekvivalentno optere enje ležaja.

Rešenje :

Ukupna radijalna sila u ležaju (osloncu) bi e :

$$F_r = \sqrt{F_{rx}^2 + F_{ry}^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ kN}$$

Ekvivalentno opterecenje lezaja bice :

$$F = x \cdot F_r + Y \cdot F_a = 1 \cdot 5 + 2.5 \cdot 1 = 7.5 \text{ kN}$$

5.Kruta spojnica. Podešena i nepodešena zavrtanska veza

6. Kruta spojnica sa dva oboda spaja pogonsko i gonjeno vratilo . Veza je ostvarena pomo u 4 vijke za podešenu vezu M8.Ako su:

- dozvoljeni napon na istezanje 300 N/mm^2
- dozvoljeni napon na smicanje 150 N/mm^2
- koeficijent trenja 0.2
- otvori za vijke na pre niku 160 mm
- snaga na spojnici 60 kW
- broj obrta vratila $300 \text{ }/\text{min}$

Potrebno je na i :

- 1) Proveriti nosivost krute spojnica
- 2) Predložiti mere za poboljšanje nosivosti
- 3) Oznaku (nazivni pre nik) istog broja vijaka za nepodešenu vezu koji mogu preneti optere enje .

Rešenje :

1)

$$F_1 = \tau \cdot A = 150 \cdot \frac{8^2 \pi}{4} = 7540 \text{ N}$$

$$F_{uk} = N \cdot F_1 = 4 \cdot 7540 = 30160 \text{ N}$$

$$M_s = \frac{P_s}{\omega} = \frac{30 \cdot P_s}{\pi \cdot n} = \frac{30 \cdot 60 \cdot 10^3}{\pi \cdot 300} = 1918 \text{ Nm}$$

$$F_s = \frac{M_s}{r} = \frac{1918}{0.06} = 31967 \text{ N}$$

Kako je $F_{uk} < F_s$ vijci ne mogu preneti potrebno optere enje .

- 2) Ve i pre nik vijaka, više vijaka , materijal vijaka sa ve im dozvoljenim naponom na smicanje.

$$3) F_1 = \frac{F_s}{N} = \frac{31967}{4} = 7992 \text{ N}$$

$$F_{1 \text{ ist}} = \frac{F_1}{\sim} = \frac{7992}{0,2} = 39958 \text{ N}$$

$$A_3 = \frac{F_{1 \text{ ist}}}{\dagger} = \frac{39958}{300} = 134 \text{ mm}^2$$

Prva ve a tabli na vrednost za površinu jezgra je 144 mm^2 (data u Tablici za vijke u Praktikumu), kojoj odgovara nazivni pre nik 16 mm pa usvajamo zavrtnjeve M 16 .

6.Frikciona spojница. Veza sa dva kлина

7. Frikciona spojница pre nika 200 mm prenosi obrtni moment od 200 Nm .

Ako su: koeficijent trenja 0.25 ; dozvoljeni pritisak 25 N/cm^2 ; veza sa vratilom ostvarena sa dva ista klina bez nagiba; stepen sigurnosti spojnice 1.2; vratilo od .0545; glav ina od SL,pogon sa slabim udarima .

Potrebno je odrediti :

- 1) Dimenzije frikcione spojnice
- 2) Pre nik spojni kog vratila
- 3) Dimenzije klinova bez nagiba na spojni kom vratilu
- 4) [irinu glav inu spojnicu .